




# Техническая документация

**Руководство по эксплуатации,  
техническому обслуживанию, монтажу  
и демонтажу для винтового насоса**

**серии L 3 N G**

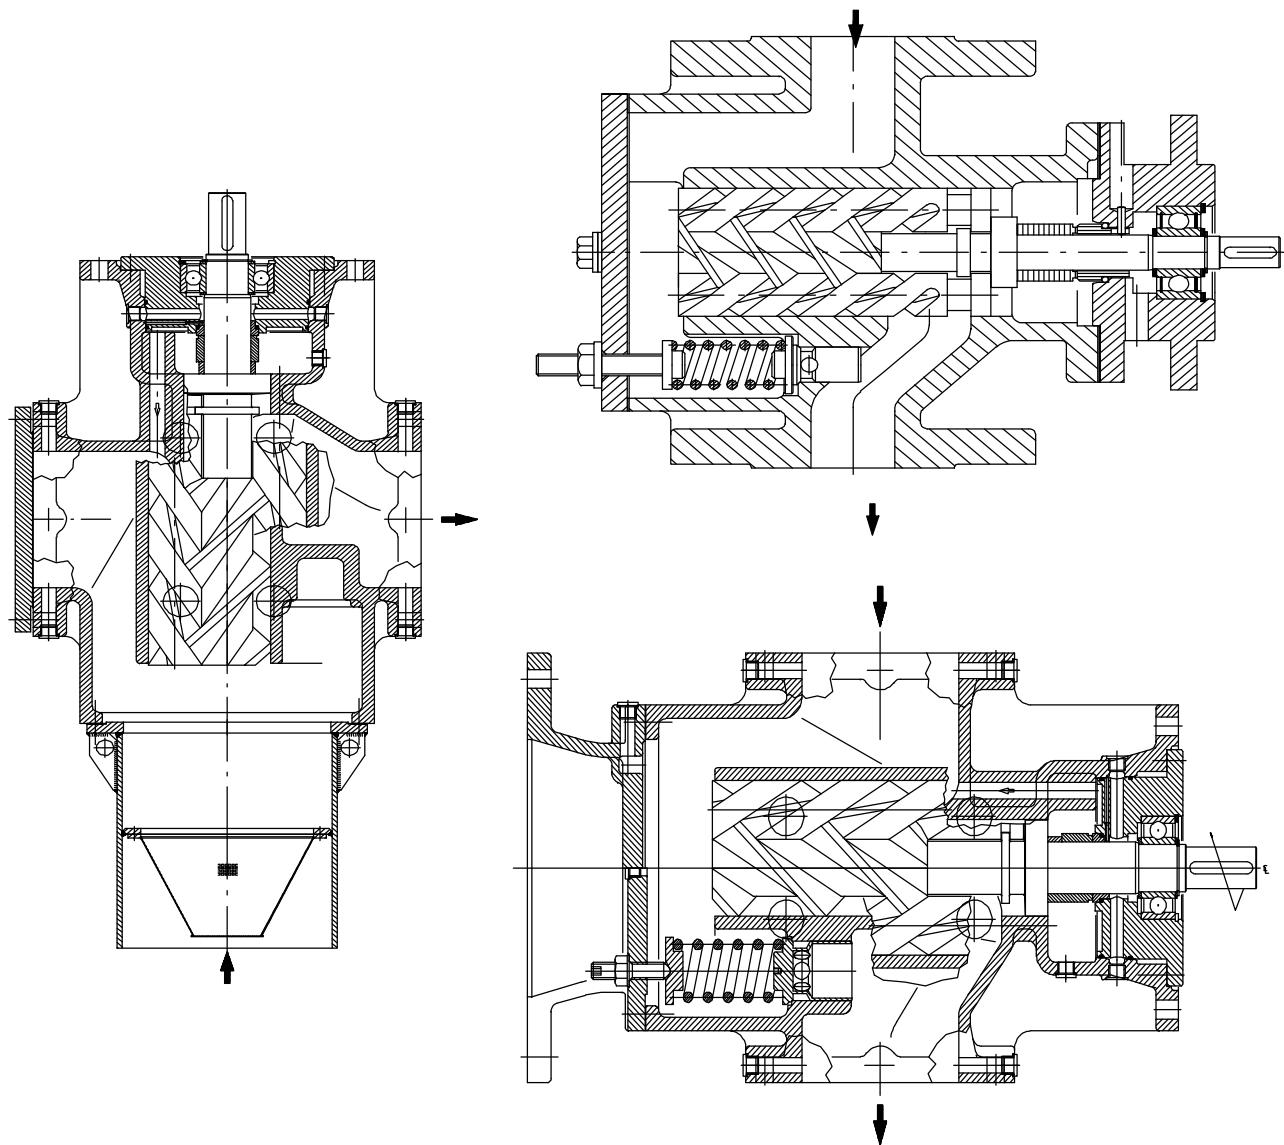



<b>1.</b>	<b>Общее .....</b>	<b>1</b>
1.1.	Назначение .....	1
1.2.	Данные о продукте .....	1
1.2.1.	Принадлежность данной документации .....	1
1.2.2.	Изготовитель .....	1
1.2.3.	Наименование, типы и типоразмеры .....	1
1.2.4.	Серийный номер и типовое обозначение .....	1
1.2.5.	Дата издания данной документации .....	1
1.2.6.	Пометка об изменениях и номер документа .....	1
1.2.7.	Защита промышленных прав .....	1
1.2.8.	Техническая документация и технические паспорта .....	1
1.2.9.	Обслуживание и сервис .....	1
1.2.10.	Обеспечение и контроль качества .....	1
1.2.11.	Гарантия .....	1
<b>2.</b>	<b>Техника безопасности .....</b>	<b>2</b>
2.1.	Общие положения .....	2
2.2.	Опасности при несоблюдении требований по технике безопасности .....	2
2.3.	Выполнение работ с соблюдением техники безопасности .....	2
2.4.	Предупредительные и указательные знаки (таблички с указаниями) .....	2
2.5.	Указания по технике безопасности для оператора .....	2
2.6.	Указания по технике безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию, инспектированию и монтажу .....	2
2.7.	Запрет самовольной реконструкции или изменений .....	2
2.8.	Недопустимые режимы работы .....	2
2.9.	Прочие опасности со стороны эксплуатации и техники безопасности .....	2
<b>3.</b>	<b>Транспортировка и промежуточное хранение .....</b>	<b>3</b>
3.1.	Меры безопасности .....	3
3.2.	Транспортировка .....	3
3.3.	Распаковка .....	3
3.4.	Промежуточное хранение .....	3
3.5.	Консервация .....	3
3.5.1.	Срок действия консервации .....	3
3.5.2.	Повторная консервация .....	3
3.5.3.	Удаление консервации .....	3
3.5.4.	Захист от воздействий окружающей среды .....	4
<b>4.</b>	<b>Описание насоса .....</b>	<b>5</b>
4.1.	Общее описание .....	5
4.2.	Конструкция и принцип действия .....	5
4.3.	Конструктивное исполнение деталей .....	5
4.3.1.	Корпус насоса .....	5
4.3.2.	Комплект шпинделей .....	5
4.3.3.	Уплотнение вала .....	5
4.3.4.	Уплотнение корпуса .....	5
4.3.5.	Подшипники .....	5
4.3.6.	Корпус .....	5
4.3.7.	Крышка со стороны привода .....	5
4.3.8.	Предохранительный клапан .....	5
4.3.9.	Соединения .....	5
4.3.10.	Привод и муфта .....	5
4.4.	Размеры и геометрия .....	6
4.4.1.	Стандартные общие чертежи и чертежи с размерами .....	6
4.4.2.	Стандартные сборочные монтажные чертежи .....	6
4.4.3.	Чертеж с разрезами стандартного исполнения .....	6
4.5.	Варианты исполнений .....	6
4.5.1.	Кодовое обозначение типа .....	6
4.5.2.	Стандартные материалы .....	6
4.6.	Применение .....	6



4.6.1.	Основные области применения .....	6
4.6.2.	Применение насосов во взрывоопасных зонах .....	6
4.6.3.	Предельные значения температуры и давления .....	6
4.6.4.	Показатели производительности и число оборотов .....	6
4.6.4.1.	Таблицы производительности .....	6
4.6.4.2.	Диаграммы производительности .....	6
4.6.5.	Место применения .....	6
4.6.5.1.	Пространство, необходимое для эксплуатации и техобслуживания .....	6
4.6.5.2.	Допустимые воздействия окружающей среды .....	7
4.6.5.3.	Грунт в основании, фундамент и крепление .....	7
4.6.5.4.	Напорный и всасывающий трубопровод .....	7
4.6.5.5.	Подсоединение других трубопроводов .....	7
<b>5.</b>	<b>Установка и монтаж .....</b>	<b>8</b>
5.1.	Монтажный инструмент .....	8
5.2.	Первичный монтаж насосов .....	8
5.3.	Первичный монтаж насосного агрегата .....	8
<b>6.</b>	<b>Ввод в эксплуатацию / снятие с эксплуатации .....</b>	<b>9</b>
6.1.	Техническая документация .....	9
6.2.	Схема трубопроводов и места измерений .....	9
6.3.	Подготовка к эксплуатации .....	9
6.4.	Ввод агрегата в эксплуатацию .....	9
6.5.	Останов насоса .....	9
6.6.	Повторный пуск в эксплуатацию .....	9
6.7.	Останов .....	9
6.7.1.	Время простоя до 3 месяцев .....	9
6.7.2.	Время простоя от 3 до 6 месяцев .....	9
6.7.3.	Простоя более 6 месяцев .....	9
6.8.	Контроль процесса работы .....	10
6.9.	Опоры ведущего шпинделя .....	10
<b>7.</b>	<b>Техническое обслуживание / ремонт .....</b>	<b>11</b>
7.1.	Общие указания .....	11
7.2.	Техническое обслуживание и инспектирование .....	11
7.3.	Демонтаж/повторный монтаж .....	11
7.3.1.	Общие требования тщательности .....	11
7.3.2.	Монтажники сервисной службы/опасности .....	11
7.3.3.	Указания по демонтажу/монтажу .....	11
7.3.4.	Монтажный инструмент .....	11
7.4.	Демонтаж насоса .....	11
7.5.	Монтаж насоса .....	12
7.5.1.	Указание в отношении значений давления, устанавливаемых на клапанах .....	13
7.6.	Запасные детали .....	13
<b>8.</b>	<b>Неисправности, причины и их устранение .....</b>	<b>14</b>
8.1.	Таблица для определения причин неисправностей и их устранения .....	14
8.2.	Моменты затяжки винтов .....	15
8.3.	Допустимые усилия и моменты на трубопроводах .....	15
8.4.	Изменения в данной технической документации .....	15
<b>9.</b>	<b>Чертежи и документация - смотрите приложение .....</b>	<b>15</b>



## 1. Общее

### 1.1. Назначение

Данный винтовой насос служит для перекачки масел или других сред, обладающих смазочным действием, для диапазона давлений до 16 бар.

### 1.2. Данные о продукте

#### 1.2.1. Принадлежность данной документации

Данная документация составлена для винтового насоса серии L 3 N G. Для других исполнений действуют отдельные предписания; если их у фирмы, эксплуатирующей оборудование не имеется, то их необходимо особо запросить у изготовителя.

#### 1.2.2. Изготовитель

Изготовителем винтового насоса L 3 N G является предприятие

**LEISTRITZ Pumpen GmbH**

Адрес:

**Deutschland / Германия**

**90459 Nuernberg, Markgrafenstrasse 29 - 39**

или

**90014 Nuernberg Postfach 30 41**

Стандартные детали по DIN, дополнительные компоненты и т. д. приобретаются у соответствующих субпоставщиков.

#### 1.2.3. Наименование, типы и типоразмеры

**Наименование: 3-шпиндельный винтовой насос**

**Тип: L 3 N G**

**Типоразмеры: 20, 25, 32, 38, 45, 52, 60, 70, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 и 275**

В отношении других сведений смотри кодовое обозначение типа.

#### 1.2.4. Серийный номер и типовое обозначение

Каждый агрегат снабжается стандартной заводской табличкой, на которой указывается изготовитель, серийный номер и типовое обозначение. Заводские таблички с расширенными данными необходимо заказывать отдельно.

#### 1.2.5. Дата издания данной документации

Выпуск от 10.10.94

Сохраняется за собой право на внесение дополнений, а также технических и конструктивных изменений или усовершенствований.

#### 1.2.6. Пометка об изменениях и номер документа

Все выполненные изменения фиксируются на последних страницах данного документа с указанием вида изменения, раздела, абзаца, даты, составителя и контролера.

Номер документа E 185 5177 со ссылками на другие документы и чертежи.

#### 1.2.7. Защита промышленных прав

В отношении всей документации и чертежей действует указание о защите промышленных прав в соответствии с DIN 34.

#### 1.2.8. Техническая документация и технические паспорта

Более подробные объяснения смотри в следующих разделах:

- Техника безопасности ..... раздел 2.
- Транспортировка и промежуточное хранение ..... раздел 3.
- Описание насоса ..... раздел 4.
- Установка и монтаж ..... раздел 5.
- Ввод в эксплуатацию / снятие с эксплуатации ..... раздел 6.
- Техническое обслуживание / ремонт ..... раздел 7.
- Неисправности, причины и устранение ..... раздел 8.
- Чертежи и документация □ смотри приложение ..... раздел 9.

..... Приложение

#### 1.2.9. Обслуживание и сервис

Если требуются сервисные услуги или консультации, обращайтесь, пожалуйста, на наше предприятие или в один из наших филиалов по сбыту.

#### 1.2.10. Обеспечение и контроль качества

Обширная система обеспечения качества гарантирует высокий стандарт качества винтовых насосов Leistritz. Обеспечение качества в соответствии с DIN ISO 9001 включает все запланированные и систематические действия, которые необходимы, чтобы этот продукт удовлетворял заданным требованиям качества.

Меры по обеспечению качества, их объем, вид проверки и документацию определяет заказчик в своих письменных требованиях, включая необходимые стандарты и нормативные документы.

Все насосы, прежде чем покинуть наш завод, подвергаются тщательному пробному пуску и контролю производительности. Завод покидают только полностью работоспособные насосы, достигшие обещанных нами параметров. При соблюдении положений данного руководства по эксплуатации обеспечивается тем самым гарантия бесперебойной работы и полная производительность.

Подтверждение производительности на испытательном стенде осуществляется в соответствии с общими правилами испытаний для объемных насосов вращательного действия по VDMA 24284. Свидетельства о результатах испытаний фиксируются в сертификатах изготавливателя об испытаниях "M" по DIN 55350 T18.

#### 1.2.11. Гарантия

Наша ответственность в отношении дефектов поставки зафиксирована в наших

**Условиях поставки и платежа**, которые являются составной частью всех наших договоров на поставку.

Мы не берем на себя ответственность за ущерб, возникающий в результате несоблюдения положений руководства по эксплуатации и условий применения. Если впоследствии условия эксплуатации изменяются, (например, другая перекачиваемая среда, вязкость, температура, число оборотов или условия на впуске), то этот случай фирма LEISTRITZ должна исследовать и подтвердить; если не принято никаких других договоренностей, то насосы, поставленные фирмой LEISTRITZ, в течение всего гарантийного срока разрешается вскрывать или изменять только фирме LEISTRITZ или сервисной службе фирмы LEISTRITZ, в противном случае за возникающий в результате этого ущерб фирма LEISTRITZ ответственность нести не будет.



## 2. Техника безопасности

### 2.1. Общие положения

Данное руководство по эксплуатации содержит в основном указания, которые необходимо соблюдать при установке, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому данное руководство по эксплуатации перед монтажом и вводом в эксплуатацию обязательно должен прочитать монтажник, а также специалисты/лицо, эксплуатирующее оборудование, и это руководство должно быть доступно на месте персоналу в любое время.

### 2.2. Опасности при несоблюдении требований по технике безопасности

Следствием несоблюдения указаний по технике безопасности может быть опасность как для людей, так и для окружающей среды и агрегата. В частности, несоблюдение может повлечь за собой, например, следующие опасности:

- отказ важных функций агрегата
- невозможность применения предписанных методов технического обслуживания и ремонта
- создание опасности для людей, обусловленной электрическим, механическим и
- химическим воздействием
- создание опасности для окружающей среды в результате утечек вредных веществ
- и многое другое

### 2.3. Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

Необходимо всегда соблюдать приведенные в данном руководстве по эксплуатации положения по технике безопасности, соответствующие предписания по предотвращению несчастных случаев, а также возможные внутренние предписания по выполнению работ, по эксплуатации и по технике безопасности фирмы, эксплуатирующей оборудование.

### 2.4. Предупредительные и указательные знаки (таблички с указаниями)

В данном руководстве по эксплуатации символы безопасности, при несоблюдении которых может возникать опасность для людей, особо отмечены символом общей опасности



при предупреждении об опасном электрическом напряжении - с помощью символа



Указаний по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для агрегата и его функций, вставлено слово.

#### Внимание

Помимо этого непосредственно на агрегате могут быть размещены указания, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке.

Например:

- Стрелки направления вращения и потока
- Обозначение подключений сред
- Маркировка отверстий для заполнения и слива
- Запрет работы всухую
- и многое другое

### 2.5. Указания по технике безопасности для оператора



- Если горячие или холодные детали создают опасность, то заказчик должен оградить их от возможности прикосновения
- Не разрешается удалять защиту от прикосновения к движущимся деталям (например, муфтам)
- с эксплуатируемого агрегата
- Утечки (например, из уплотнения вала) опасных перекачиваемых сред
- (например, взрывоопасных, ядовитых, горячих и т. д.) должны отводится таким образом, чтобы не возникало опасностей для оператора и окружающей среды
- Принципиально должны соблюдаться все требования законодательства.

### 2.6. Указания по технике безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию, инспектированию и монтажу



Все работы по техническому обслуживанию, инспектированию и монтажу должны выполняться уполномоченным на это персоналом, который тщательно изучил руководство по эксплуатации и проинформирован в достаточной мере. Принципиально работы на агрегате разрешается выполнять только в состоянии останова. Необходимо в обязательном порядке соблюдать описанный в руководстве по эксплуатации порядок действий по останову оборудования.



Непосредственно после завершения работ необходимо вновь установить все предохранительные и защитные приспособления в полном объеме.

Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо соблюдать перечисленные в разделе □ 6.4. пункты.

### 2.7. Запрет самовольной реконструкции или изменений

Реконструкция или изменения на оборудовании, предпринимаемые не по согласованию с нами, не допускаются.

### 2.8. Недопустимые режимы работы

Безопасность эксплуатации поставленного оборудования обеспечивается только при применении по назначению. Не разрешается использовать оборудование без разрешения изготовителя для других режимов работы. Указанные в технических паспортах предельные значения не разрешается превышаться ни в коем случае.

### 2.9. Прочие опасности со стороны эксплуатации и техники безопасности



Все детали упаковки насоса или же насосного агрегата можно полностью удалить лишь непосредственно перед их монтажом в установку.

В насос не должны попасть никакие частицы загрязнений! Необходимо постоянно обращать внимание на опасности несчастных случаев при установке и монтаже. При этом должна обеспечиваться устойчивость. Монтируемые детали необходимо предохранять от падения, свободные детали необходимо подпирать подходящими средствами. Насосный агрегат не разрешается приподнимать или опускать за питающие кабели или другие трубопроводы.

Подключение питающих кабелей к системе управления должно выполняться специалистом-электриком в соответствии со схемой подключения изготовителя двигателя. При этом необходимо следить за тем, чтобы размеры были достаточными. Необходимо исключить все опасности связанные с электрической энергией.

Необходимо также соблюдать предписания VDE (Союз немецких электриков) и предписания местных предприятий по энергоснабжению.



### 3. Транспортировка и промежуточное хранение

#### 3.1. Меры безопасности



Винтовые насосы, начиная с определенных типоразмеров и все агрегаты в сборе в связи с их весом необходимо транспортировать к месту установки с помощью грузоподъемного механизма. При подъеме и опускании должно обеспечиваться полное равновесие. Крановые устройства и грузоподъемные механизмы должны иметь достаточные размеры и грузоподъемность. Необходимо следить за тем, чтобы исключалось опрокидывание агрегата. Стеллажи и места хранения оборудования должны иметь достаточные показатели по статике.

#### 3.2. Транспортировка



При транспортировке необходимо следить за тем, чтобы не повредить агрегат. Принципиально не допускается подъем за детали, как, например, клеммную коробку, токоподводящий кабель и т. п. Кроме того насосный агрегат необходимо добросовестно фиксировать от соскальзивания и падения с транспортного средства. Нельзя повреждать упаковочное место, необходимо также строго соблюдать все указания на упаковке.

#### 3.3. Распаковка

При получении насоса необходимо сразу же провести проверку на наличие возможных транспортных повреждений. Необходимо немедленно информировать о наличии транспортных повреждений. Перед общими монтажными работами необходимо удалить все детали упаковки без остатка. Все незакрытые отверстия агрегата, как, например, смотровое отверстие кожуха муфты и т. д., необходимо проверить на отсутствие возможно упавших в них мелких деталей типа гвоздей, винтов, древесной стружки, металлических скоб и т. д., которые в таком случае необходимо удалить. Необходимо также удалить крышки, заглушки и т. п.

#### 3.4. Промежуточное хранение

Поставленные нами винтовые насосы при необходимости уже снабжены консервационной защитой в соответствии с продолжительностью хранения, затребованной фирмой, эксплуатирующей оборудование. И при длительных перерывах в эксплуатации насосы также необходимо защищать от коррозии. Тогда необходимо выполнить наружную и внутреннюю консервацию в соответствии с разделом 3.5..

#### 3.5. Консервация

Ограничение долговечности консервационной защиты зависит от состава наносимого консервирующего средства. Поэтому следует применять только такие консервирующие средства, которые имеют минимальный срок годности в 12 месяцев. Ниже перечисленные консервирующие средства могут наноситься для наружной и внутренней консервации.

Точки консервации	Консервирующее средство
Все подвергнутые механической обработке и неокрашенные поверхности, как, например: концы валов и фланцевые поверхности	TECTYL 506 или смесь из TECTYL 506 и TECTYL 511-M (*)
Корпус насоса внутри, шпиндельный пакет и крышка со стороны, противоположной приводу	Смесь из: TECTYL 506 и TECTYL 511-M (*)

– (\*) Изготовитель: VALVOLINE OEL GmbH & Co. –  
Это консервирующее средство наносится с помощью кисти или напылением с помощью соответствующего распылительного пистолета.

Названные консервирующие средства следует рассматривать как рекомендацию. Могут также применяться консервирующие средства других изготовителей минеральных масел. Консервирующее средство вовнутрь насоса наносится заполнением. Во время процесса заполнения необходимо медленно проворачивать ведущий шпиндель против нормального направления вращения. Заполнение выполнять до тех пор, пока консервирующее средство не станет вытекать без пузырьков на всасывающей стороне.

#### 3.5.1. Срок действия консервации

По данным изготовителя консервирующего средства срок действия TECTYL 506 составляет от 4 до 5 лет при хранении внутри помещения и от 12 до 24 месяцев при наружном хранении или же TECTYL 511-M – прибл. 18 месяцев при хранении внутри помещений.

В случае смеси TECTYL 506 и TECTYL 511-M в равной пропорции можно рассчитывать на срок действия от 2 1/2 до 4 лет при хранении внутри помещений и максимально 12 месяцев при наружном хранении под навесом. Дополнительная упаковка соответственно повышает срок действия.

Действующие вещества, содержащиеся в данном консервирующем средстве, обеспечивают достаточную противокоррозионную защиту и при высокой влажности воздуха (морской или тропический климат). Поэтому температурной зависимости не имеется.

#### 3.5.2. Повторная консервация

##### Внимание

При длительном сроке хранения фирма, эксплуатирующая оборудование, должна через регулярные промежутки времени контролировать консервацию насоса. Мы не несем никакой ответственности за дефекты, возникающие в результате неквалифицированной консервации.

#### 3.5.3. Удаление консервации

Перед пуском винтового насоса в эксплуатацию необходимо удалить нанесенное консервирующее средство. Использовавшееся для внутренней консервации консервирующее средство может быть обычно удалено промывкой насоса транспортируемой средой, если транспортируемой среде это не причиняет ущерба. Далее для удаления внутренней и наружной консервации может применяться подходящий растворитель. Подходящими растворителями могут быть: керосин, бензин, солярка, спирт, промышленные очистители (щелочи) или другие растворители воска. Могут использоваться также чистящие аппараты с горячим паром и соответствующими добавками.

##### Внимание

Насос необходимо всегда заполнять транспортируемой средой, чтобы избежать заедания шпинделей при пуске. Если со стороны технологического оборудования трубопроводы, емкости и другие детали различных контуров смочены противокоррозионными средствами, содержащими парафин, то необходимо удалять консервацию со всего оборудования, так как парафин снижает способность среды отделять воздух. При определенных условиях это может привести к неровной работе насоса в сочетании с сильным шумом (аэрация).

**3.5.4. Защита от воздействий окружающей среды**

При хранении винтового насоса всасывающий и напорный присоединительные фланцы должны быть всегда закрыты фланцевыми заглушками, пробками или т. п. Хранение должно осуществляться в непыльном и сухом помещении. При неблагоприятных климатических условиях мы рекомендуем во время хранения проворачивать вручную внутренние детали насоса через соответствующие промежутки времени, например, каждые 4 недели. Детали, как, например, шпиндельный пакет и шарикоподшипники должны при этом изменить свое угловое положение. Только при надлежащем хранении и упаковке может быть обеспечено сохранение консервации.



## 4. Описание насоса

### 4.1. Общее описание

Винтовые насосы фирмы Leistritz серии L 3 N G , для диапазона низких давлений до 16 бар, являются самовсасывающими объемными насосами и служат для перекачки масел и других сред, обладающих смазочным действием.

### 4.2. Конструкция и принцип действия

Благодаря особому профилю трех вращающихся шпинделей образуются герметичные камеры. Двухзаходный ведущий шпиндель (поз. 150) вращается в плотном зацеплении с обоими двухзаходными рабочими шпинделями (поз. 151) в шпиндельной камере корпуса насоса (поз. 001), которая охватывает шпиндельный пакет с узким зазором.

Привод обоих рабочих шпинделей осуществляется гидравлически с помощью соответствующих размеров. Боковыми поверхностями профиля шпинделей передается только крутящий момент, вызываемый жидкостным трением. Поэтому шпиндельный пакет почти не испытывает нагрузок и не подвержен износу. Посредством этого принципа насосы осуществляют непрерывную подачу со всасывающей стороны на напорную сторону без сдавливаний и завихрений.

Благодаря этому конструктивному решению и принципу действия обеспечивается низкий уровень шума и перекачка почти без пульсаций. Все геометрия шпинделей выбрана такой, чтобы на подшипник качения (поз. 170) не воздействовало осевое усилие. Подшипник качения (поз. 170) фиксирует ведущий шпиндель (поз. 150) в осевом направлении. Рабочие шпинNELи (поз. 151) опираются на корпус насоса. В зависимости от давления нагнетания между разгрузочным поршнем ведущего шпинделя (поз. 150) и рабочими шпинделями (поз. 151) образуется соответствующий дроссельный зазор, который обеспечивает гидродинамическую опору рабочих шпинделей. Последующая герметичная камера соединена с помощью отверстия со всасывающей камерой насоса и тем самым всегда находится под давлением всасывания. Благодаря такой геометрической конструкции шпиндельного пакета обеспечивается компенсация осевого усилия.

### 4.3. Конструктивное исполнение деталей

#### 4.3.1. Корпус насоса

Расположение корпуса насоса (поз. 001) выполняется в соответствии с монтажными условиями. Корпус насоса в сборе можно смонтировать с приводным агрегатом, повернув соответственно 4 раза 90° к главной оси. Зона всасывания закрывается крышкой (поз. 030) со стороны, противоположной приводу, или цокolem (поз. 040), со стороны уплотнения смонтирована крышка со стороны привода (поз. 045). Корпус насоса может быть выполнен на выбор со встроенным предохранительным клапаном.



Предохранительный клапан защищает насос только от перегрузки и не может использоваться в качестве клапана для регулирования давления! Принцип действия и руководство по предохранительным клапанам - смотри раздел 4.3.8.



На всасывающем и напорном патрубке отлитой стрелкой показано направление потока. Перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить направление потока.

#### 4.3.2. Комплект шпинделей

Ведущий шпиндель (поз. 150), двухзаходный, закаленный, фиксируется в осевом направлении радиальным шарикоподшипником (поз. 170). Рабочие шпинNELи (поз. 151), также двухзаходный, закаленный или незакаленный, сопрягаются с ведущим шпинделем попарно. Во время работы оба рабочих шпинделя смещаются в осевом направлении против разгрузочного поршня ведущего шпинделя (поз. 150).

#### 4.3.3. Уплотнение вала

Для уплотнения конца вала со стороны привода по отношению к давлению всасывания монтируется простое, нагруженное, не требующее технического обслуживания механическое уплотнение (поз. 062) непосредственно в крышке со стороны привода (поз. 045).

Материалы и исполнение (изготовитель) механического уплотнения адаптируются к соответствующим условиям работы и свойствам перекачиваемой среды.

#### 4.3.4. Уплотнение корпуса

С помощью плоских уплотнений (поз. 031), уплотнительных колец (поз. 006) или уплотнительных колец круглого сечения (поз. 046), выбор материала в зависимости от условий эксплуатации и перекачиваемой среды.

#### 4.3.5. Подшипники

С помощью расположенного за пределами пространства перекачки, смазываемого консистентной смазкой, герметичного и не требующего технического обслуживания радиального шарикоподшипника (поз. 170) по DIN 625, установленного на ведущем шпинделе (поз. 150) и в крышке со стороны привода (поз. 045).

#### 4.3.6. Корпус

Крышка со стороны, противоположной приводу, или погружная трубка (поз. 030, 450) закрывает корпус насоса (поз. 001) со стороны всасывания.

#### 4.3.7. Крышка со стороны привода

Крышка со стороны привода (поз. 045) служит для размещения механического уплотнения и крепления всего насоса. Присоединительный фланец соответствует DIN 3019, часть 2, стандартный ряд для квадратных присоединительных фланцев. Благодаря этому присоединительному фланцам с 4 отверстиями весь насосный агрегат можно поворачивать соответственно на 90° по отношению к главной оси.

Для крепления всего насоса к приводному агрегату необходимо предусмотреть шпильки по DIN 938 или DIN 939, а также шестигранные гайки.

#### 4.3.8. Предохранительный клапан

Как описано в 4.3.1., насос на выбор может выполнятся со встроенным предохранительным клапаном.

При превышении установленных параметров конус клапана (поз. 219) приподнимается над поверхностью седла и перекачиваемая среда перетекает назад в зону всасывания корпуса насоса. Давление открывания настраивается с помощью предварительного натяжения пружины клапана (поз. 235), установочным винтом (поз. 222) на заводе или у пользователя по запросу.

**Указания в отношении значений давления, устанавливаемых на клапанах, смотри в разделе 7.5.1.**

При эксплуатации насоса с предохранительным клапаном необходимо всегда следить, чтобы конус клапана оставался подвижным относительно своей оси. Не следует выполнять полного закрывания отверстия клапана путем заворачивания установочного винта и связанного с этим полного сжатия пружины клапана, так как это может привести к повреждению насоса. Если требуется регулирование давления, то предусмотреть и выполнить его должен пользователь на месте с помощью специальных регулирующих блоков.

#### 4.3.9. Соединения

Всасывающий и напорный патрубки выполнены соответственно в виде фланцевых присоединений в соответствии с DIN или же ANSI, отмечены литыми стрелками направления потока. Подходящие приварные контргардины по DIN или же ANSI могут быть поставлены за дополнительную плату.



Максимально допустимые усилия и моменты указаны на размерных или монтажных чертежах насосов в зависимости от типоразмера. Их нельзя превышать ни в коем случае.

#### 4.3.10. Привод и муфта

Насос соединяется муфтой с электродвигателем или с другой приводной машиной напрямую через крепление насоса с крепежным уголком или через крепление насоса с крепежной плитой (плитой бака) в различных исполнениях.



При этом нужно всегда следить за правильностью числа оборотов и направления вращения! Насосы можно монтировать в любом монтажном положении. По причинам техники безопасности расположение - двигатель под насосом - не допускается. Муфта для валов в виде крутильно-упругой кулачковой муфты, состоящей из трех деталей, передает врачающий момент с геометрическим замыканием и компенсирует аксиальные, радиальные и угловые смещения соединяемых валов. Возможна поставка различных исполнений (изготовителей) и материалов за дополнительную плату.



#### 4.4. Размеры и геометрия

##### 4.4.1. Стандартные общие чертежи и чертежи с размерами

Сборочный размерный чертеж для следующих типоразмеров с фланцами согласно DIN

Типоразмер	согласно чертежу
20 ... 70	E 168 5954

Чертеж с размерами для следующих типоразмеров с фланцами согласно DIN

Типоразмер	согласно чертежу
20, 25	E 168 5918
32	E 168 5919
38	E 168 5920
45	E 168 6026
52	E 168 6027
60	E 168 6028
70	E 168 6029
80, 90	E 168 6393
100, 112	E 168 6394
125, 140	E 168 6395
160, 180	E 168 6431
200, 225	E 168 6446
250, 275	E 168 6657

Если для пользователя составлены специальные чертежи с размерами, то их необходимо запросить.

##### 4.4.2. Стандартные сборочные монтажные чертежи

Сборочные монтажные чертежи для типоразмеров

Типоразмер	для типа насоса	согласно чертежу
	Насосы на лапах	D 161 9247
20 ... 70	Резервуарный насос	D 161 9248
	Погружные насосы	D 161 9249

Сборочные монтажные чертежи для типоразмеров

Типоразмер	для типа насоса	согласно чертежу
80 ... 275	Цокольные насосы	D 162 1327
	Фланцевые насосы	D 162 1328

Специальные чертежи по проекту прилагаются.

Если для пользователя составлены специальные монтажные чертежи, то их необходимо запросить.

##### 4.4.3. Чертеж с разрезами стандартного исполнения

Чертеж с разрезами стандартного исполнения для всех типоразмеров и возможных исполнений по чертежу E 160 6878 или C 160 7631.

Если для пользователя составлены специальные чертежи с разрезами, то их необходимо запросить.

Все названные чертежи имеются при необходимости на различных языках!

#### 4.5. Варианты исполнений

##### 4.5.1. Кодовое обозначение типа

В кодовом обозначении типа (каталоге) указана комбинация всех возможных конструктивных форм. Численными и буквенными обозначениями можно определить любой стандартный насос.

##### 4.5.2. Стандартные материалы

Корпус насоса ..... 0.6025n или 0.7040

Крышка со стороны привода .. 1.0037

Крышка со стороны,

противоположной приводу .. 1.0421

Ведущий шпиндель ..... 1.7139 закаленный

Рабочий шпиндель ..... 1.7139 закаленный или 0.6025

Плоские уплотнения ..... CENTELLEN WS 3820

#### 4.6. Применение

##### 4.6.1. Основные области применения

Общая промышленная техника, силовые установки на жидкое топливо, энергетика, судостроение и оффшорная техника; машиностроение и тяжелое машиностроение; склады ГСМ; химическая и нефтехимическая, а также перерабатывающая промышленность; пищевая и вкусовая промышленность.

##### 4.6.2. Применение насосов во взрывоопасных зонах

Эти насосы или же насосные агрегаты пригодны для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с директивой ЕС 94/9/EG (ATEX).

##### Условием является:

то, что насосные агрегаты рассчитаны в соответствии с заданными параметрами и этот расчет подтвержден в технических паспортах насосов, относящихся к проекту. Необходимо обеспечивать применение по назначению и соблюдать допустимые пределы применения, предписанные в соответствующих разделах технических паспортов и руководства по эксплуатации. Смотри по этому вопросу также раздел 6. этого руководства по эксплуатации (Пуск в эксплуатацию).

##### Подтверждением допустимого диапазона применения является:

Задокументировано в заявлении о соответствии стандартам ЕС к соответствующему проекту. В документацию проекта прилагаются подробные документы, в частности свидетельства ATEX (по взрывобезопасности) оборудования или деталей, подлежащих обязательному сертификации.

##### 4.6.3. Предельные значения температуры и давления



Необходимо соблюдать названные в техническом паспорте параметры по давлению, вязкости и температуре. Если не приведены другие параметры, то они являются граничными параметрами и их не следует превышать.

Если в связи с рабочими температурами или же пределами температуры возникает необходимость в мерах защиты от прикосновения к поверхности, то ее необходимо выполнить со стороны установки и снимать ее при эксплуатации не разрешается (смотри в этом отношении расчетный лист).

#### 4.6.4. Показатели производительности и число оборотов

##### 4.6.4.1. Таблицы производительности

В отношении таблиц производительности в зависимости от типоразмера и шага винта для различных чисел оборотов и вязкостей смотри E 165 6448, страница 1 - 21.

##### 4.6.4.2. Диаграммы производительности

При необходимости можно запросить диаграммы производительности для различных чисел оборотов и вязкостей.

##### 4.6.5. Место применения

##### 4.6.5.1. Пространство, необходимое для эксплуатации и техобслуживания

Место установки необходимо выбирать так, чтобы были возможны бесперебойная эксплуатация и простота техобслуживания агрегата.



Необходимо также соблюдать все положения по технике безопасности.

#### 4.6.5.2. Допустимые воздействия окружающей среды



Имеющиеся факторы воздействия внешней среды, которые могут отрицательно сказываться на эксплуатации агрегата, например, высокая температура излучения соседних конструкционных деталей, брызги воды и т. д. необходимо максимально экранировать. При заказе необходимо указывать все факторы воздействия внешней среды и монтажные условия. При заказе необходимо указывать дополнительные мероприятия, как, например, изоляцию, гасители колебаний и т. д.

#### 4.6.5.3. Грунт в основании, фундамент и крепление

Крепление зависит от модели и типоразмера агрегата. Если агрегат крепится с помощью крепежного уголка, то необходимо использовать все отверстия или же продольные пазы крепежного уголка.



Крепление необходимо принципиально выбирать таким, чтобы не было возможности каких-либо движений или перемещений агрегата. Грунт в основании и фундамент должны допускать статически безупречное крепление. На агрегат не должны воздействовать колебания других машин или конструкционных деталей, при необходимости их необходимо устранить с помощью подходящих виброзолятаторов.



Если агрегат крепится с помощью плиты бака, то необходимо обратить внимание на достаточность размеров и жесткость поверхности бака и несущих стенок. При этом рекомендуется и крепление с виброзолятаторами, в результате этого существенно снижается шумоизлучение стенок бака. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб агрегату, возникающий в результате недостаточной устойчивости.

#### 4.6.5.4. Напорный и всасывающий трубопровод



Насосный агрегат не должен быть опорной точкой для трубопровода. Не разрешается превышать максимально допустимые усилия и моменты на присоединительных фланцах в соответствии с размерными и монтажными чертежами. Это относится также к возможно возникающим температурным напряжениям, смотри пункт 6.

Условный проход напорного и всасывающего трубопроводов должен, по меньшей мере, соответствовать условному проходу патрубков насоса. Его выбор следует делать на основании имеющихся скоростей потока. Скорость потока во всасывающем трубопроводе не должен превышать 1м/с, а в напорном трубопроводе 3м/с. При прокладке всасывающего и напорного трубопровода необходимо особо следить за тем, чтобы потоку перекачиваемой среды не создавались препятствия в результате установки узких колен, угловых клапанов, обратных клапанов или обратных клапанов во всасывающем трубопроводе. Неизбежные изменения поперечного сечения в подающих трубопроводах следует выполнять с мягкими переходами и следует избегать резких изменений направления. При этом необходимо всегда учитывать общее сопротивление трубопровода. Всасывающий и напорный трубопроводы должны быть обязательно герметичными и проложены так, чтобы не могли образовываться воздушные пробки. Поэтому трубопроводы должны всегда проходить по восходящей. Шпинделы задвижек запорной арматуры должны быть расположены либо горизонтально, либо вертикально вниз, а напорные трубопроводы должны иметь возможность удаления воздуха в самом высоком месте. Далее уплотнения фланцев не должны выступать вовнутрь диаметра трубопровода.

Рекомендуется установка запорных органов перед и после насоса, а также обратных клапанов или обратных клапанов в напорном трубопроводе. Запорные органы служат только для закрывания трубопроводов и в процессе эксплуатации должны быть всегда полностью открыты.

Все трубопроводы, заслонки и клапаны необходимо до установки насоса подвергнуть тщательной очистке.

При монтаже бака геометрия бака должна быть такой, чтобы воздушные пузырьки и слой пены, которые образовались в среде, отделялись от перекачиваемой среды и не засасывались насосом вновь.



Бак среды должен иметь такие размеры и быть установлен так, чтобы не превышались максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости. Для этого необходимо предпринять подходящие меры со стороны заказчика.

**Указание:** Серия насосов L3 находит применение для перекачки смазочных жидкостей, которые не содержат абразивных компонентов.

**Рекомендации по типоразмерам насосов и областям применения можно найти в приложении E185 5601.**

**Фирма, эксплуатирующая оборудование, несет ответственность за то, чтобы насос эксплуатировался только в пределах гарантийных границ применения. При необходимости фирма, эксплуатирующая оборудование, должна предусмотреть подходящие для оборудования фильтры твердых частиц.**

#### Внимание

Мы не берем на себя ответственность за повреждения насоса, вызванные твердыми частицами в среде.

**Не разрешается выполнять очистку трубопроводов с помощью сред, которые не однозначно предусмотрены для этого типа насосов.**

**При испытаниях установки или же трубопроводов давлением насос должен быть закрыт.**

#### 4.6.5.5. Подсоединение других трубопроводов

Все другие трубопроводы должны иметь достаточные размеры и подсоединяться к агрегату подходящим образом. Ответственность за конструкцию и выбор материала ответственность несет исключительно фирма, эксплуатирующая оборудование.

#### Внимание

**Не разрешается превышать максимальные усилия и моменты в соответствии с размерными или же монтажными чертежами.**

**Поврежденные трубопроводы необходимо немедленно исправлять или устранять.**



## 5. Установка и монтаж

### 5.1. Монтажный инструмент

Для всех работ по монтажу или же демонтажу требуется имеющийся в торговле инструмент:

- Г-образные ключи для винтов с шестигранной головкой по DIN 911
- Изогнутые двойные накидные ключи по DIN 838 - ISO 3318
- Двойные гаечные ключи по DIN 3110
- Слесарный молоток по DIN 1041
- Слесарный молоток с пластиковыми вставками
- Отвертка по DIN 5264 / A
- Отвертка, изолированная (специалистам-электрикам)
- Съемное приспособление, двух- или трехрычажное, универсальное
- Ключи для стопорных колец по DIN 5254
- Ключи для стопорных колец по DIN 5256
- Монтажные втулки для шарикоподшипников

### 5.2. Первичный монтаж насосов



Концы валов насоса и приводного двигателя должны быть тщательно выставлены, так как радиальное биение, погрешность соосности и торцовое биение быстро приводят к разрушению передаточных элементов и более того к повреждению насоса. При сборке насоса с приводным агрегатом необходимо следить за тем, чтобы максимальное осевое смещение (расстояние между концами валов), максимальное радиальное смещение (смещение центров концов валов) и максимальное угловое смещение обоих концов валов не превышали допустимые значения согласно E1855270.

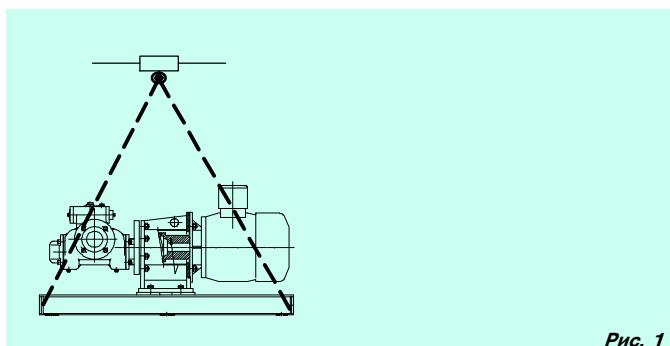


Рис. 1

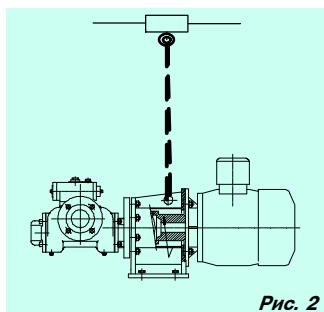


Рис. 2

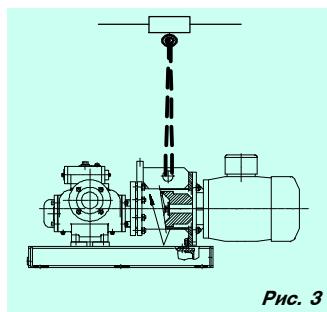


Рис. 3

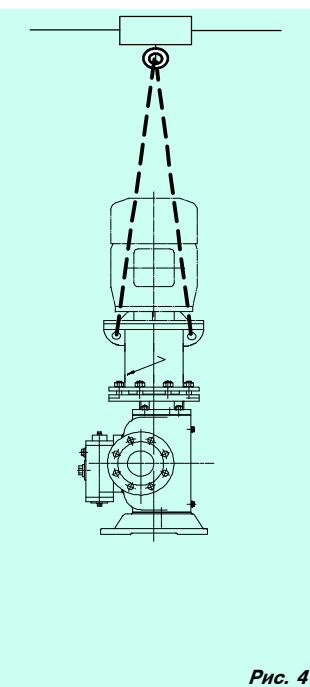


Рис. 4

### Подъем агрегатов опорной рамы

**Рис. 1.** С насосом, двигателем и опорной рамой

**Рис. 2.** С насосом и двигателем без опорной рамы

**Рис. 3.** С насосом, двигателем и опорной рамой

### Подъем цокольных агрегатов

**Рис. 4.** Насос и двигатель в цокольном исполнении

### Измерение ...

**Рис. 5.** ...концентричности...

**Рис. 6.** ...равномерности движения...

...обоих валов.

- ① Закрепить стрелочный индикатор на ведомом валу и вращением обеих ступиц проверить концентричность, при необходимости откорректировать.

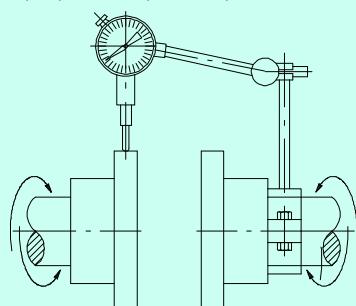


Рис. 5

- ② Закрепить стрелочный индикатор на фланце ступицы и вращением обеих ступиц проверить плавность хода и при необходимости откорректировать.

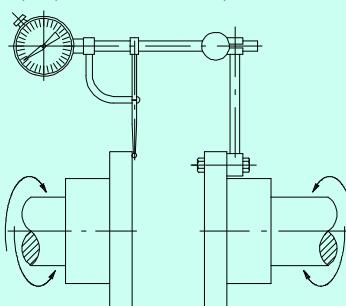


Рис. 6



## 6. Ввод в эксплуатацию / снятие с эксплуатации

### 6.1. Техническая документация

#### Внимание

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить все технические требования и документацию. В частности, правильность насосного агрегата, а именно:

- Серийный номер
- Тип и типоразмер
- Направление вращения и режим работы

### 6.2. Схема трубопроводов и места измерений

Далее необходимо следить за общим расположением в соединении трубопроводов, а также правильностью подключения и размерами устройств измерений и управления.

Если насос используется во взрывоопасной зоне, то необходимо проверить устройства для измерения, управления и регулирования в отношении наличия допуска. Заявления о соответствии прилагаются к документации проекта.

#### Внимание

Не разрешается проводить очистку трубопроводов ни водой, ни жидкостями, минимальная вязкость которой ниже минимально допустимой для насоса рабочей вязкости.

При испытаниях установки или же трубопроводов давлением насос должен быть закрыт. Испытание насоса давлением (статическим или динамическим) ведет к повреждению насоса (в частности, системы уплотнений) - теряется право на гарантию.



Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного расположения или же расчета устройств измерений и управления.

### 6.3. Подготовка к эксплуатации



Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- очистка трубопроводов - раздел 4.6.5.4.
- проверка крепежных винтов - раздел 4.6.5.3.




- контроль подачи питания (двигатель)
- контроль направления вращения на приводном агрегате, направление вращения должно совпадать с направлением вращения стрелки насоса. При неправильном направлении вращения насос не всасывает, это ведет к повреждению насоса.

- удаление заглушек на всасывающей и напорной стороне - раздел 3.3.
  - размещение трубопровода в соответствии с направлением потока - раздел 4.3.8. и 4.6.5.4.
  - визуальный контроль надлежащего состояния насосного агрегата - раздел 6.1.
  - открыть запорную заслонку насосного трубопровода
  - Заполнить насос перекачиваемой средой, обязательно защищать от сухого хода.
- Указания и рекомендации по заполнению смотри в документе E 185 5504 (смотри приложение).
- все регулировочные и контрольные устройства после их настройки необходимо подвергнуть функциональным испытаниям (например, аварийные выключатели, индикаторы давления и т. д.)
  - для защиты людей все устройства должны отвечать предписаниям

### 6.4. Ввод агрегата в эксплуатацию



Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить направление вращения и число оборотов.

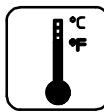

Следить за показаниями манометра и вакуумметра и сравнивать с данными заказа или же рабочими параметрами. Проверить температуру и вязкость перекачиваемой среды. У крышки со стороны привода температура в зоне шарикоподшипника может быть ниже температуры перекачиваемой среды на прибл. 20-30°C, но она не должна превышать 120°C.

Из напорного трубопровода необходимо в самом высоком месте удалять воздух до тех пор, пока из воздушного клапана или же воздухоотводного винта не выступит перекачиваемая среда. Воздухоотводные элементы необходимо затем вновь закрыть!

После запуска насоса необходимо проверить общее давление подачи, производительность, вязкость, температуру, число оборотов и потребляемую мощность на соответствие параметрам заказа или же эксплуатационным данным. Следите особо за тем, чтобы в случае более высокого удельного веса или более высокой вязкости перекачиваемой среды, чем предполагалось первоначально, не перегружался приводной двигатель, а преодолеваемая насосом высота всасывания не была слишком большой, так как в противном случае возникнет кавитация. Далее следите также за уровнем наполнения бака средой, он не должен опускаться у погружных агрегатов ниже всасывающего патрубка.

Для безопасной и бесперебойной работы необходимо проверить значение давления, установленное на клапане - смотри раздел 7.5.1.

### 6.5. Останов насоса

Для отключения приводной машины подготовительных работ не требуется. При отключении насоса против давления подачи его останов происходит почти мгновенно (что является безопасным для насоса и электродвигателя). Рекомендуется предусмотреть между запорным органом и напорной линией обратный клапан. При продолжительном простое необходимо закрыть запорные органы. Если приходится рассчитывать на изменение концентрации жидкости, кристаллизацию, затвердевание и т. д., то насос необходимо опорожнить и при необходимости промыть подходящей жидкостью.

### 6.6. Повторный пуск в эксплуатацию

После короткого простоя насос можно вновь запускать без подготовительных работ. После продолжительного простоя или же повторного монтажа насоса необходимо действовать в соответствии с разделом 6.3. Подготовка к работе.

### 6.7. Останов

#### 6.7.1. Время простоя до 3 месяцев

В случае, если ввод насоса в эксплуатацию происходит после его монтажа в установку или же снятия с эксплуатации насоса в течение 3 месяцев, то особая консервация не требуется.

#### 6.7.2. Время простоя от 3 до 6 месяцев

Перед первым пуском в эксплуатацию (складским хранением) необходимо снабдить всасывающий и напорный патрубок заглушками. При снятии с эксплуатации необходимо закрыть задвижки всасывающей и напорной линий перед и после насоса. В этом случае насос остается заполненным перекачиваемой жидкостью. Если перекачиваемая среда содержит агрессивные компоненты, которые могут разъедать материалы насоса, то необходимо действовать в соответствии с разделом 6.7.3.

#### 6.7.3. Простоя более 6 месяцев

В этом случае насос необходимо закрыть, как описано в 6.7.2., и заполнить консервирующим средством. Чтобы избежать вмятин на рабочих поверхностях подшипников качения вследствие вибраций или колебаний, ведущий шпиндель необходимо проворачивать вручную через соответствующие промежутки времени, например, каждые 4 недели.



Детали, как, например, шпиндельный пакет и шарикоподшипники должны при этом изменить свое угловое положение.

#### 6.8. Контроль процесса работы



Контроль работы винтового насоса фирмы Leistritz при правильном монтаже и применении незначительный. Через определенные интервалы необходимо следить за рабочим давлением, производительностью, чрезмерной мощностью потребления электродвигателя, положением насоса (муфта), герметизацией, загрязнением фильтра и за возникновением посторонних шумов. Степень чистоты перекачиваемой среды определяет решающим образом срок службы насоса. Визуальный контроль насоса необходимо проводить один раз в месяц. Насос должен всегда работать спокойно и без сотрясений. Не разрешается работа насоса всухую! Следить за уплотнением вала. Особенно в период обкатки возникают утечки.



Утечка в объеме одной капли среды в час считается нормативным показателем исправного механического уплотнения. Если имеются резервные насосы, то их необходимо время от времени вводить на короткое время в эксплуатацию, чтобы обеспечить гарантию их постоянной рабочей готовности. Помимо этого валы необходимо проворачивать в соответствии с разделом 6.7.3.

#### 6.9. Опоры ведущего шпинделя



Ведущий шпиндель опирается на не требующий технического обслуживания, заполненный консистентной смазкой радиальный шарикоподшипник. Подшипник при рабочих условиях, указанных в разделе 4.6.3., рассчитан на срок службы в 17500 часов. Жесткий режим работы, высокие температуры и т. д. могут существенно сократить срок службы. Если в данном насосе имеется возможность последующей смазки, то радиальный шарикоподшипник необходимо регулярно смазывать. Интервалы смазки зависят от срока службы используемой консистентной смазки и рабочих нагрузок. На заводе рекомендуется ежемесячная проверка или же проверка через 500 рабочих часов.

Для смазки можно использовать все высококачественные и температуростойкие консистентные смазки для шарикоподшипников, предлагаемые ниже.

Изготовитель	до 130°C	до 180°C
<b>Aral</b>	Aralub HLP 2	
<b>BP</b>	BP-Enerlease LS-EP2	
<b>Castrol</b>	Spheerol Ap2	
<b>DEA</b>	Glissando EP2	Diskor Plus 2
<b>Esso</b>	Beacon Ep2	Unirex S 2
<b>Fuchs</b>	Renolit FEP 2	Renoplex EP 3
<b>Mobil</b>	Mobilux EP 2	Mobiltemp SHC 32
<b>Optimol</b>	Olit 2 EP или Longtime PD 2	Optitemp HT 2
<b>Shell</b>	Alvania Grease EP 2	Darina Grease 2

или сравнимые по качеству смазочные материалы

Тип насоса L3NG	Заполняемое количество консистентной смазки (г)
20, 25, 32	5
45, 38	8
52, 60	14
70	18
80	20
90, 100	22
112, 125	26
140	30
160, 180	35
200, 225	40
250, 275	50

#### Внимание

Указанные смазочные материалы относятся исключительно к насосу. Пожалуйста, соблюдайте предписания по смазке подключенных далее компонентов (например, двигателя).



## 7. Техническое обслуживание / ремонт

### 7.1. Общие указания

Техническое обслуживание включает в себя почти исключительно работы по контролю деталей насоса на отсутствие износа и повреждений.

Винтовые насосы фирмы Leistritz серии L3NG почти не требуют никакого технического обслуживания, если соблюдаются подтвержденные рабочие параметры и перекачиваемые среды не содержат абразивных компонентов. Степень чистоты и смазывающая способность в решающей мере определяют срок службы насоса. Если все же требуется высокая надежность в эксплуатации, то мы рекомендуем следующие интервалы проведения технического обслуживания в соответствии с разделом 7.2.

### 7.2. Техническое обслуживание и инспектирование



- Через 500 рабочих часов насос следует осмотреть. Прослушать насос на предмет посторонних шумов, далее необходимо определить с помощью соответствующих приборов для измерения температуры разность температур между

крышкой со стороны, противоположной приводу, и крышкой со стороны привода. Разность температур на должна превышать 20-25°C. Утечка на механическом уплотнении также не должна быть больше нескольких капель в час

- Через прибл. 2 года насос необходимо демонтировать и проверить все внутренние детали на предмет возможных повреждений и проявлений износа. Прежде всего необходимо обследовать механическое уплотнение в отношении состояния поверхностей скольжения. Необходимо также оценить возможный износ торцевых набегающих поверхностей рабочих шпинделей. Изношенные детали необходимо всегда заменять
- Следует обратить внимание на отложение загрязнений в корпусах, например, в самых низких местах или в зоне обратного потока предохранительного клапана, при необходимости удалить их

### 7.3. Демонтаж/повторный монтаж

#### 7.3.1. Общие требования тщательности

При тщательном контроле насоса эксплуатационные неисправности, которые требуют демонтажа, возникают очень редко; но если возникают неисправности, то причину необходимо по возможности установить до демонтажа. Таблица неисправностей в разделе 8.1. дает указания о возможных причинах. При всех работах по демонтажу и монтажу необходимо обращаться со всеми деталями с максимальной тщательностью. Следует всегда избегать толчков и ударов. Все детали необходимо тщательно очистить, при необходимости привести в порядок или заменить на соответствующие запасные детали. После сборки ведущий шпиндель должен свободно проворачиваться, в противном случае подшипники и механическое уплотнение могут быть преждевременно повреждены. Пери выполнении всех работ необходимо использовать соответствующие чертежи с разрезами в качестве рабочей документации.

#### 7.3.2. Монтажники сервисной службы/опасности

Специалисты-монтажники фирмы LEISTRITZ находятся по запросу в распоряжении фирмы, эксплуатирующей оборудование для монтажа и ремонта.



Если выполняется ремонт фирмой, эксплуатирующей оборудование, или специалистами-монтажниками фирмы LEISTRITZ, насос должен быть всегда без давления, полностью опорожненным и очищенным. Это, в частности, относится к насосам, которые в случае ремонта отправляются на наш завод. Прием заполненных перекачиваемой средой насосов в ремонт должны отклонить с целью защиты сотрудников и окружающей среды. В противном случае мы вынуждены выставить фирме, эксплуатирующей оборудование, счет на стоимость экологичной утилизации.

### Внимание

В случае насосов, эксплуатируемых с опасными веществами и/или вредными для окружающей среды жидкостями, в случае



ремонта фирма, эксплуатирующая оборудование, по собственной инициативе должна информировать об этом собственный или монтажный персонал на месте или при возврате на наш завод. В этом случае вместе с запросом на сервисное обслуживание нам необходимо предъявить документ на перекачиваемое вещество, например, в форме паспорта безопасности в соответствии со стандартом DIN.



Опасными веществами являются:

- ядовитые, канцерогенные, эмбриотоксичные вещества, влияющие на наследственность, или вещества, которые иным образом вредны и опасны для здоровья человека
- едкие вещества
- раздражающие вещества, - взрывоопасные, поддерживающие возгорание, высоко-, легко- и воспламеняющиеся вещества



Исключительно фирма, эксплуатирующая оборудование, несет ответственность за необходимые знаки опасности, их необходимо принципиально соблюдать! При всех работах на месте необходимо указывать собственным сотрудникам и сотрудникам фирмы LEISTRITZ на опасности, которые могут возникать при демонтаже или же ремонте.

#### 7.3.3. Указания по демонтажу/монтажу



Ниже описаны важнейшие работы по демонтажу и монтажу. Необходимо соблюдать все перечисленные шаги по монтажу. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий в результате самовольного и неквалифицированного демонтажа или монтажа.

#### 7.3.4. Монтажный инструмент

Необходимый монтажный инструмент - смотри раздел 5.1.


#### 7.4. Демонтаж насоса



- Прекратить подачу электропитания силами специалистов-электриков, электродвигатель или приводной агрегат не должны больше включаться



- Контроль запорных органов в напорном и всасывающем трубопроводе, они должны быть закрыты

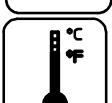


- Дать насосу остить до температуры окружающего воздуха



- Освободить всасывающий и напорный присоединительные фланцы



- Освободить крепежные винты на присоединительном фланце, насос можно поднять с крепежного узла




- Удалить полумуфту со стороны насоса с помощью съемника, снять призматическую шпонку (поз. 180) с конца вала насоса




- Отжать пружину клапана (поз. 235) с помощью установочного винта (поз. 222), предварительно освободить уплотнительную гайку (поз. 281)


(\* Только в случае встроенного предохранительного клапана)

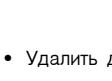

- Освободить винты (поз. 032), снять крышку (поз. 030) со стороны, противоположной приводу, и плоское уплотнение (поз. 031).

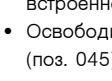

- Удалить детали клапана (поз. 219, 220 и 235) (\* Только в случае встроенного предохранительного клапана)

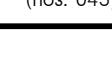

- Освободить винты (поз. 032), отдельить крышку со стороны привода (поз. 045) и плоское уплотнение (поз. 031) от корпуса насоса (поз.



001), при этом следить за комплектом шпинделей, механическим уплотнением и радиальным шарикоподшипником


- Удалить рабочие шпинNELи (поз. 151) от ведущего шпинделя (поз. 150)
- Снять стопорное кольцо (поз. 174 и 173) и распорное кольцо (поз. 172)
- Осторожно протолкнуть ведущий шпиндель (поз. 150) через внутренний диаметр шарикоподшипника (поз. 170) из крышки со стороны привода, удалить распорное кольцо (поз. 172)
- Осторожно снять с ведущего шпинделя механическое уплотнение (поз. 062), врачающуюся деталь, перед этим в зависимости от конструкции механического уплотнения необходимо освободить фиксатор от проворачивания (стопорный винт)
- Осторожно отжать контргилько, статическую деталь механического уплотнения (поз. 062) с уплотнительной манжетой или уплотнительным кольцом круглого сечения из крышки со стороны привода
- Осторожно вытянуть радиальный шарикоподшипник (поз. 170) с помощью съемника из крышки со стороны привода (поз. 045) в направлении стороны привода

**Особенность при демонтаже типоразмеров насосов от 80 до 225**

(только демонтаж комплекта шпинделей)

- Основой является чертеж № С 160 7631. Такие навесные детали, как двигатель, фонарь или защита муфты уже демонтированы.
- Съем полумуфты с ведущего шпинделя насоса.
- Освобождение крепежных винтов, поз. 47.
- Винты, поз. 47, ввернуть в отжимные отверстия крышки со стороны привода и отжимать крышку со стороны привода, пока уплотнительные кольца круглого сечения не освободятся со своих мест посадки.
- Заменить отжимные винты на рым-болты и немного вытащить весь узел "Комплект шпинделей с крышкой со стороны привода" из корпуса (с помощью подходящего подъемного механизма).
- Внимание: Оба рабочих шпинделя свободно присоединены к рабочему шпинделю. При дальнейшем вытягивании комплекта шпинделей необходимо зафиксировать оба рабочих шпинделя с ведущим шпинделем.
- После вытягивания комплекта шпинделей удалить рабочие шпинNELи (поз. 151) от ведущего шпинделя (поз. 150).
- Для защиты механического уплотнения при дальнейшем демонтаже мы рекомендуем надвинуть на ведущий шпиндель стальную трубу. Диаметр должен быть немного больше, чем Ø ведущего шпинделя, а длина должна соответствовать расстоянию от крышки до конца шпинделя.
- Освобождение стопорных колец, поз. 173, 174).
- Съем крышки, поз. 45, включая шарикоподшипник с ведущего шпинделя. Внимание: Избегать повреждения механического уплотнения (защитная труба).
- Осторожно снять с ведущего шпинделя механическое уплотнение (поз. 062), врачающуюся деталь, перед этим в зависимости от конструкции механического уплотнения необходимо освободить фиксатор от проворачивания (стопорный винт)

Монтаж деталей следует выполнять в обратной последовательности. Необходимо обязательно учитывать защиту механического уплотнения при монтаже шарикоподшипника.

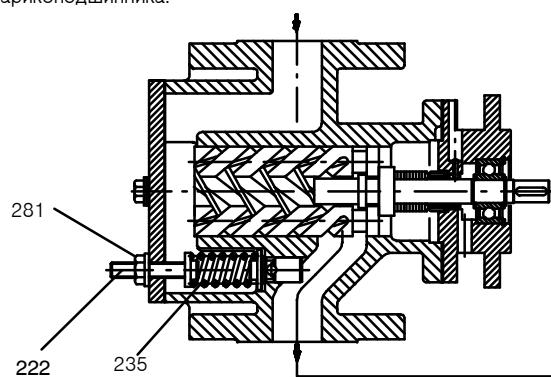

**Внимание**

Дальнейшие операции при монтаже приведены в пункте 7.5 (Монтаж насоса).

7.5. Монтаж насоса



Повторный монтаж разрешается выполнять только с полностью работоспособными, а не с дефектными или поврежденными деталями, мы рекомендуем также очистку сильно загрязненных деталей.

- Проверить радиальный шарикоподшипник (поз. 170) на предмет возможных повреждений типа радиального бieniaя, наличия консистентной смазки, дефектных уплотнительных шайб и т. д., затем вдавить в отверстие крышки со стороны привода (поз. 045), ни в коем случае не разрешается забивать радиальный шарикоподшипник сильными ударами, это приведет к повреждению рабочей поверхности и шариков, затем зафиксировать с помощью стопорного кольца (поз. 174)
- При монтаже механического уплотнения (поз. 062) необходимо следить за максимальной чистотой, в частности, необходимо исключить повреждение поверхностей скольжения и эластомеров
- Отпозиционировать контргилько, статический элемент (поз. 062) с уплотнительной манжетой или уплотнительным кольцом круглого сечения в крышке со стороны привода (поз. 045), при запрессовке контргилько следить за равномерностью распределения нажима, если контргилько имеет рабочую кромку, то его следует вставлять исключительно с помощью воды или спирта, при этом обращать внимание на положение паза в контргильце и положение пригнанного просечного штифта (поз. 061) в крышке со стороны привода, если таковые имеются
- Посадочный диаметр ведущего шпинделя не должен иметь никаких повреждений в зоне механического уплотнения. Для снижения сил трения при монтаже механического уплотнения ведущий шпиндель (поз. 150) в зоне врачающегося уплотнительного элемента необходимо нанести тонкий слой масла или силиконовой смазки. Уплотнительные кольца круглого сечения из этиленпропиленового каучука не должны соприкасаться с минеральным маслом или консистентной смазкой, мы рекомендуем в этом случае силиконовую смазку, в зависимости от конструкции необходимо затягивать фиксатор от проворачивания (стопорный винт).

**Внимание**

Это не относится к резиновым сильфонным уплотнениям, их следует надевать с помощью воды, спирта или подходящего растворителя.

- Никогда не смазывать поверхности скольжения смазочным средством, а монтировать полностью сухими, непыльными и чистыми.
- После надевания врачающегося уплотнительного элемента (поз. 062) на ведущий шпиндель (поз. 150) его необходимо вставить концом приводного вала и надеть распорным кольцом (поз. 172) вперед через крышку со стороны привода (поз. 045) и радиальный шарикоподшипник, ведущий шпиндель не должен ни в коем случае проталкиваться во внутреннее отверстие радиального шарикоподшипника (поз. 170) с помощью ударов, его необходимо вдавливать слегка смазанным консистентной смазкой до буртика вала, затем монтируется распорное кольцо (поз. 172) и стопорное кольцо (поз. 173)





- Отпозиционировать плоское уплотнение (поз. 031) на центрирующем пояске крышки со стороны привода (поз. 045)
- Расположить рабочие шпиндели (поз. 151) попарно вокруг ведущего шпинделя и надвинуть корпус насоса, при этом следить за расположением рабочих поверхностей (маркировкой), рабочие отверстия корпуса должны быть при этом слегка смазаны маслом, корпус насоса герметично привинтить винтами (поз. 032) к крышке со стороны привода. Винты необходимо затягивать равномерно
- Детали клапана (поз. 219, 220 и 235) подавать в отверстие клапана в правильной последовательности. (\* Только при наличии предохранительного клапана)
- Разместить плоское уплотнение (поз. 031) на стороне корпуса насоса (поз. 001), противоположной приводу
- Установочный винт (поз. 222) ввернуть в крышку на стороне (поз. 030), противоположной приводу, чтобы вершина установочного винта зафиксировала тарельчатую пружину (поз. 220) в рабочем положении, без предварительного натяга пружины клапана (поз. 235), затем герметично закрепить крышку (поз. 030) со стороны, противоположной приводу, винтами (поз. 032), на установочный винт навернуть уплотнительную гайку (поз. 281) или же шестигранную гайку (поз. 215) и после настройки клапана затянуть (\* Только при наличии предохранительного клапана)



- Нагреть полумуфту со стороны насоса до прибл. 110°C и надеть на конец вала ведущего шпинделя (поз. 150), ни в коем случае не разрешается надевать полумуфту с помощью ударов молотка

После полного повторного монтажа насосный агрегат необходимо вновь присоединить к приводной машине и закрепить в соответствии с разделом 5.2. Затем надлежащим образом подключить напорный, всасывающий и другие питающие трубопроводы. Во время повторного ввода насоса в эксплуатацию в соответствии с разделом 6. следует настроить предохранительный клапан, если имеется, на необходимое давление срабатывания.

- Грубо настроить пружину клапана (поз. 235) установочным винтом (поз. 222).
- Запустить насос, дроссельная заслонка A открыта
- Дросселировать заслонкой A, чтобы на манометре C появилось нужное давление в момент открытия клапана, подождать установки на расходомере B состояния равновесия
- С помощью установочного винта (поз. 222) снижать нагрузку на пружину клапана, пока индицируемое значение на расходомере B снижается, давление при открывании клапана достигнуто
- Закрыть дроссельную заслонку A, считать теперь давление на манометре, при котором через клапан протекает весь объем подачи

**Вариант исполнения с уплотнительной гайкой к установочному винту**

- Прочно затянуть уплотнительную гайку (поз. 281)

**Вариант исполнения уплотнения установочного винта колпачковой гайкой**

- Для фиксации установочного винта (поз. 222) его необходимо законтрить с помощью шестигранной гайки (поз. 215) и уплотнительного кольца (поз. 216). Затем необходимо прочно затянуть колпачковую гайку (поз. 281) со вторым уплотнительным кольцом (поз. 216).

В отношении дальнейших действий смотри раздел 6.4.!

#### **7.5.1. Указание в отношении значений давления, устанавливаемых на клапанах**

Как и любому объемному насосу и данному винтовому насосу требуется предохранительный клапан для защиты от перегрузки. Этот клапан может быть внешним, может устанавливаться в качестве стороннего клапана в трубопроводной системе или монтироваться в качестве интегрированной детали непосредственно на насосе. Конкретную конструкцию Вы найдете соответственно в техническом паспорте или же действительных чертежах.

Предварительная настройка давления срабатывания клапана, если не достигнуто другой договоренности, осуществляется на заводе на испытательном стенде. Давление открывания превышает рабочее давление на прибл. 10 ... 20 %. Но перед пуском в эксплуатацию параметры на установке необходимо перепроверить.

#### **У клапанов различают:**

- **Давление срабатывания клапана**, это давление, при котором клапан начинает открываться.
- **Давление короткого замыкания клапана**, это давление, при котором через клапан протекает вся жидкость, перекачиваемая насосом.
- **Давление закрытия клапана**, это давление, при котором клапан после снятия нагрузки вновь закрывается.

Необходимо следить за тем, чтобы при низких значениях рабочего давления регулируемые параметры выбирались таким образом, чтобы **давление закрытия клапана было всегда выше рабочего давления**, а **давление короткого замыкания клапана не приводило к перегрузке** насоса и привода.

Если этого не учитывать, то это может привести к повреждению насоса и привода. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий в результате этого.

#### **7.6. Запасные детали**

Фирме, эксплуатирующей оборудование, мы всегда рекомендуем хранить на складе насос в сборе. Помимо этого детали можно выбрать индивидуально по нашей рекомендации в отношении запасных деталей для конкретного заказчика. При этом в каждом заказе заказчик/фирма, эксплуатирующая оборудование, должен обязательно указать следующие сведения.

- Тип насоса
- Типоразмер насоса
- Серийный номер фирмы Leistritz
- Номер чертежа с разрезами
- Заказчик/фирма, эксплуатирующая оборудование
- ФИО
- Адрес
- Номер телефона

#### **Внимание**

**Заменяемость отдельных деталей может быть гарантирована только при точном указании сведений.**

В отношении консервации и промежуточного хранения запасных деталей или же запасных агрегатов - смотри раздел 3.4. и 3.5.

**8. Неисправности, причины и их устранение****8.1. Таблица для определения причин неисправностей и их устранения**

Приведенная ниже таблица служит для определения возможных неисправностей насосного агрегата. Если во время работы возникают неисправности, которые не приведены в таблице неисправностей, мы рекомендуем обратиться на завод или в филиалы по сбыту.



При устранении отдельных неисправностей насос должен быть всегда без давления и опорожненным.

Неисправности в работе винтового насоса							Причины неисправностей и их устранение
Насос не всасывает и не перекачивает	Слишком низкие давление нагнетания и обильные колебания производительности	Насос не герметичен	Шумы в насосе	Насос заклинило	Перегрузка двигателя	Агрегат колеблется/вibrирует	
							Сравнить стрелку направления вращения насоса с направлением вращения двигателя, при необходимости изменить направление вращения двигателя
							Проверить на герметичность всасывающий трубопровод и арматуру, Слишком высокая вакуумметрическая высота всасывания, укоротить всасывающий трубопровод, расположить насос ниже Улучшить объемный поток, увеличить условный проход всасывающего трубопровода Уменьшить турбулентность потока, всасывающий трубопровод проложить прямолинейно
							Система циркуляции и насос без среды, заполнить насос средой
							Слишком низкое число оборотов привода, проверить приводную машину в отношении числа оборотов и отдачи мощности, или в случае двигателей сравнить число оборотов, напряжение и частоту с заводской табличкой
							Слишком высокое давление нагнетания, проверить рабочие параметры насоса, слишком высокая вязкость, сравнить рабочие параметры, при необходимости нагревать среду
							Слишком низкая вязкость, сравнить рабочие параметры, при необходимости повысить число оборотов привода, выбрать насос с большим шагом шпинделя или следующий по типоразмеру насос, при необходимости повысить вязкость путем изменения температуры
							Во время работы система рециркуляции насоса не была заполнена средой
							Воздух во всасывающей и напорной системах, обезвоздушить насос в самой высокой точке, выбрать больший бак для среды с лучшим газо- и воздухоотделением, рециркуляционный трубопровод провести ниже уровня среды
							Механическое уплотнение повреждено загрязнениями в перекачиваемой среде, изношены уплотняющие поверхности уплотнения, уплотняющие поверхности уплотнения перегреты и повреждены в результате работы в сухую, полностью заменить механическое уплотнение
							Заело шпиндели в отверстии в корпусе или они набежали друг на друга, при незначительном повреждении выровнять поврежденные места, снова смонтировать, контролировать и не превышать рабочие параметры
							Внутренние детали насоса сильно изношены, смонтировать запасные детали, заполнить среду, или заменить фильтрующие вставки, контролировать и не превышать рабочие параметры
							Насос и муфта выставлены и закреплены не надлежащим образом, выставить агрегат заново, учитывать данные изготовителя муфты.
							Соединительные трубопроводы подсоединены с напряжениями, выставить трубопроводы заново, подсоединить без напряжений, при необходимости встроить в трубопроводы компенсаторы, опереть или закрепить трубопроводы надлежащим образом.
							Неравномерно затянуты крепежные винты, затянуть равномерно, не перекашивая агрегат
							Неисправен шарикоподшипник, демонтировать и заменить
							Неисправны муфтовые вставки, демонтировать агрегат и заменить вставки

**8.2. Моменты затяжки винтов**

Необходимые моменты затяжки по VDI 2230, лист 1 (средний коэффициент трения 0,14) для винтов с цилиндрической частью с метрической основной резьбой по DIN 13, часть 13 и размерами головки винтов с шестигранной головкой по DIN 931 или же винтов с цилиндрической головкой по DIN 912.

Размер резьбы	Класс прочности	Момент затяжки в Нм
M 6	8.8	10.4
M 8	8.8	25
M10	8.8	51
M12	8.8	87
M16	8.8	215
(M20)	8.8	430

**8.4. Изменения в данной технической документации**

Ред. №:	Раздел	Страница	Изменение	Дата	ФИО	Проверил
1	6	9	Дополнена возможность последующей смазки и указания по смазочным материалам	271196	Frbg	
2	все		Включены типоразмеры 80-140	121099	Frbg	
3	4, 8	4-6 + 13-14	Добавлено примечание к «Предельные значения температуры и давления»	07.00	Frbg	
4	4.6.4.4+6.2+6.3	6 + 8	Добавлена пометка о чистке, гидравлическом испытании и заполнении	7.06.04		Frbg
5	1, 4, 6	1, 5, 9	Дополнена возможность последующей смазки и указания по смазочным материалам (L3NG160-275)	27.8.04		Frbg
6	4, 6, 7	4, 5, 8, 12	Информация «Применение во взрывоопасных зонах» и «Значения давления, устанавливаемые на клапанах» добавлена	7.12.05		Frbg
7	6	9	Дополнено указание по смазочным материалам	20.2.07	Frbg	


Первый выпуск	составил	проверил	разрешил
Дата 28 апреля 1995 г.			
Отдел QSP			

**9. Чертежи и документация -  
смотри приложение****8.3. Допустимые усилия и моменты на трубопроводах**

Не разрешается превышать указанные в деталировочных или же сборочных размерных чертежах и в монтажных чертежах усилия и моменты на трубопроводах на напорном и всасывающем патрубках.



Несоблюдение или же превышение этих значений может привести к повреждению и соответственно к неисправностям в работе насоса. Возможно возникающие тепловые напряжения необходимо компенсировать с помощью подходящих мер, например, эластичной прокладки трубопровода.

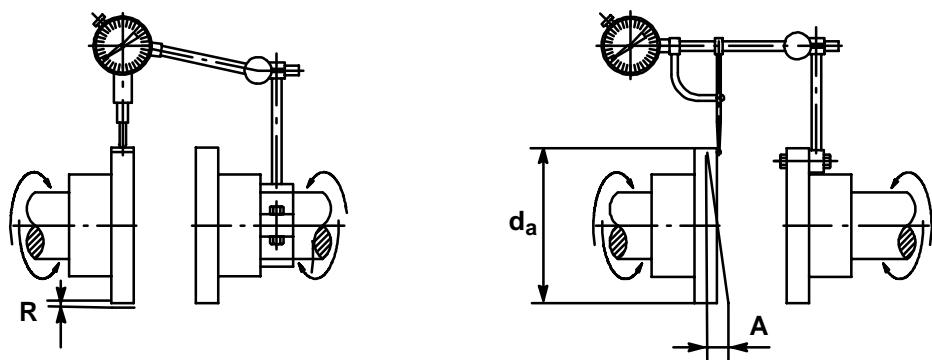

$\varnothing \text{ м}$ $da = [\text{mm}]$	и м 1500 ми $^{-1}$		и м 3600 ми $^{-1}$	
	$R \text{ м}$ [mm]	$A \text{ м}$ [mm]	$R \text{ м}$ [mm]	$A \text{ м}$ [mm]
30	0,06	0,06	0,04	0,04
40	0,07	0,07	0,05	0,05
50	0,08	0,08	0,05	0,05
65	0,09	0,09	0,06	0,06
80	0,10	0,10	0,07	0,07
100	0,12	0,12	0,08	0,08
120	0,14	0,14	0,09	0,09
140	0,16	0,16	0,10	0,10
160	0,17	0,17	0,11	0,11
180	0,19	0,19	0,12	0,12
200	0,21	0,21	0,13	0,13
225	0,23	0,23	0,15	0,15
250	0,25	0,25	0,16	0,16

a]

i i

b

b

b

b

b

b

b

<p>Для безотказной работы насоса важно перед первым пуском в эксплуатацию (первый пуск) и при последующих пусках в эксплуатацию после периода простоя позаботиться о достаточной смазке подвижных деталей. Мы рекомендуем выполнить следующие шаги:</p>	<p>Para un funcionamiento impecable de la bomba es importante que antes de la primera puesta en servicio (primer arranque) así como en la nueva puesta en servicio después de paradas haya una lubricación suficiente de las piezas movidas. Nosotros recomendamos realizar los siguientes pasos:</p>	<p>Per il funzionamento regolare della pompa è importante assicurare una lubrificazione sufficiente dei componenti mobili prima della prima messa in servizio (primo avviamento) e prima della rimessa in servizio in seguito ad un periodo di fermo. Si suggerisce di svolgere le seguenti operazioni:</p>
<p>1. Заполнение внутреннего пространства насоса перекачиваемой жидкостью. Это вызывает смачивание шпиндельной системы и обеспечивает хорошее качество всасывания в процессе пуска. Для заполнения жидкостью можно использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 перекачиваемую жидкость (смазывающую) - или</li> <li>1.2 смазочное масло – или</li> <li>1.3 жидкость (смазывающую), совместимую с перекачиваемой жидкостью и допущенную пользователем.</li> </ul>	<p>Llenado del interior de la bomba con liquido a transportar. Esto induce a una buena humectación del sistema de husillos, garantizando asimismo una buena calidad de aspiración en el arranque. Para el llenado con líquido puede emplearse:</p> <p>Líquido a transportar (lubricante) - o bien Aceite lubricante - o bien un líquido (engrasante) compatible con el líquido a transportar y autorizado por el usuario.</p>	<p>Riempimento della camera interna della pompa con liquido di mandata per bagnare il sistema dell'asta filettata ed assicurare una buona qualità di aspirazione durante la fase di avviamento. Per il riempimento si può utilizzare uno dei liquidi seguenti:</p> <p>liquido di mandata (lubrificante) – oppure olio lubrificante – oppure un liquido (lubrificante) compatibile con il liquido di mandata ed approvato dal titolare dell'impianto</p>
<p>2. Заполнение может осуществляться через напорный патрубок насоса или через заполнительный патрубок со стороны технологического оборудования.</p> <p>3. Заполняемое количество зависит от размеров и конструкции насоса. По опыту достаточно 5 % минутной производительности насоса</p>	<p>El llenado puede efectuarse a través de la conexión de presión de la bomba o bien mediante un empalme de llenado en la instalación.</p> <p>La cantidad de llenado depende del tamaño y del tipo constructivo de la boma. La experiencia muestra que el 5% del caudal de transporte por minuto son suficientes.</p>	<p>Il riempimento può essere eseguito attraverso il raccordo di mandata della pompa o attraverso un raccordo di rifornimento sul lato dell'impianto.</p> <p>La quantità di liquido dipende dalle dimensioni e dal modello della pompa. Secondo una regola empirica è sufficiente il 5% di liquido mandato nel periodo di un minuto.</p>
<p>4. Заполнение пространства уплотнительного сальника.</p> <p>Уплотнительное пространство непосредственно связано с камерой всасывания насоса. Это приводит к тому, что сальник должен уплотнять не против напора насоса, а только против давления подачи со стороны технологического оборудования. Чтобы при процессе пуска имелось достаточно смазки для подвижных деталей уплотнительного сальника, мы рекомендуем заполнять пространство непосредственно перед пуском в эксплуатацию и повторных пусках в эксплуатацию после периодов простоя смазочным маслом или подходящей жидкостью (смазывающей).</p> <p>5. Заполнение можно осуществлять после удаления резьбовой пробки, поз. 69, через это отверстие с помощью шприца. Заполняемое количество зависит от размеров и конструкции насоса. Пространство необходимо заполнять полностью.</p>	<p>Llenado del espacio del anillo de deslizamiento.</p> <p>La cámara hermetizada está conectada directamente con la cámara de aspiración de la bomba. Esto hace que la junta no debe hermetizar contra la presión de transporte sino sólo contra la presión de alimentación de la instalación. Para que en el proceso de arranque haya lubricación suficiente para las piezas movidas del anillo de deslizamiento, recomendamos llenar la cámara inmediatamente antes de la puesta en servicio y en la nueva puesta en servicio después de períodos de parada con aceite lubricante o un líquido adecuado (lubricante).</p> <p>El llenado puede realizarse después de quitar el tornillo de cierre pos. 69 a través de este taladro con una jeringa. La cantidad de llenado depende del tamaño y del tipo constructivo de la boma. La cámara debe ser llenada completamente</p>	<p>Riempimento della camera della tenuta ad anello scorrevole.</p> <p>La camera della tenuta è collegato direttamente alla camera di aspirazione della pompa, per cui la tenuta non deve ermetizzare la pressione di mandata della pompa, bensì solo la pressione di mandata dal lato dell'impianto. Per garantire che i componenti mobili della tenuta ad anello scorrevole siano sufficientemente lubrificati durante la fase di avviamento, suggeriamo di riempire la camera con olio lubrificante o con un altro liquido (lubrificante) adatto immediatamente prima della prima messa in servizio o della rimessa in servizio in seguito ad un periodo di inattività.</p> <p>Il riempimento può essere eseguito con un iniettore attraverso il foro del tappo a vite (pos. 69) dopo averlo svitato. La quantità di liquido dipende dalle dimensioni e dal modello della pompa. La camera va riempita completamente.</p>

## Заявление о безопасности для здоровья

Пожалуйста, приложите к отгрузке, отправьте письмом или по факсу: +49/911/4306-251

Уважаемый клиент,

Мы хотим защитить наших работников от опасностей, которые представляют собой загрязненные насосы.

**Мы просим Вас поэтому о Вашем понимании того, что мы можем выполнить ремонт / реконструкцию / калькуляцию стоимости только, когда нам предъявлено данное заявление, полностью заполненное и подписанное.**

Пожалуйста, прсылайте нам назад насосы в очищенном состоянии и подтверждайте безопасность очищенных насосов или использованной среды данным письмом.

**В случае токсичных или опасных сред или же продуктов, которые подпадают под действие предписания по опасным веществам, к данному заявлению по безопасности необходимо прилагать паспорт безопасности.**

**Мы сохраняем за собой право отправлять неочищенные насосы Вам назад для очистки!**

С дружеским приветом  
Customer Service – After Sales and Services  
Leistritz Pumpen GmbH  
Markgrafenstr. 29-39  
D - 90459 Nürnberg

---

Тип насоса: ..... Серийный №: .....

Дата отгрузки: ..... Накладная №: .....

**Настоящим мы подтверждаем, что выше названный насос очищен, т. е. свободен от жидкой или застывшей среды. Возможные остатки среды:**

Среда: \_\_\_\_\_ безопасная  да  нет

Очистка осуществлялась с помощью: \_\_\_\_\_ Растворение возможно с помощью: \_\_\_\_\_

Фирма (печать)

(телефон / факс / эл. почта)

.....  
Фамилия (печатными буквами)

.....  
Должность / отдел

.....  
Дата, подпись